

## Pkw-Serviceaktionen und Rückrufe des Jahres 2004

Marken	Modelle	Produktionszeitraum	Gründe/Maßnahmen	Fahrzeuge (D)*	Veröffentlicht im
<b>Kia</b>	Rio	Modelljahr 2003	unnötig früher ABS-Regelbeginn bei Geschwindigkeiten unter 40 Kilometer pro Stunde/Aufspielen einer neuen Software	ca. 4.000 (Rio, Carens, Carnival)	Januar 04
<b>Kia</b>	Carens	Modelljahr 2003	unnötig früher ABS-Regelbeginn bei Geschwindigkeiten unter 40 Kilometer pro Stunde/Aufspielen einer neuen Software	ca. 4.000 (Rio, Carens, Carnival)	Januar 04
<b>Kia</b>	Carnival	Modelljahr 2003	unnötig früher ABS-Regelbeginn bei Geschwindigkeiten unter 40 Kilometer pro Stunde/Aufspielen einer neuen Software	ca. 4.000 (Rio, Carens, Carnival)	Januar 04
<b>Mazda</b>	Tribute	bis 5/2001	Bruchgefahr der inneren Führung der vorderen Gurtschlösser/Erneuerung der Gurtschlösser	2.361	Februar 04
<b>Mercedes-Benz</b>	C-Klasse	8/2003 bis 10/2003	nicht korrekt einrastende Gurtschlösser/Kontrolle, ggf. Erneuerung der Gurtschlösser	ca. 12.000 (C-, CLK-E-Klasse)	Februar 04
<b>Mercedes-Benz</b>	CLK	8/2003 bis 10/2003	nicht korrekt einrastende Gurtschlösser/Kontrolle, ggf. Erneuerung der Gurtschlösser	ca. 12.000 (C-, CLK-E-Klasse)	Februar 04
<b>Mercedes-Benz</b>	E-Klasse	8/2003 bis 10/2003	nicht korrekt einrastende Gurtschlösser/Kontrolle, ggf. Erneuerung der Gurtschlösser	ca. 12.000 (C-, CLK-E-Klasse)	Februar 04
<b>Peugeot</b>	607	5. 3. 2001 bis 26. 8. 2001	Verformung der hinteren Querlenker durch "Nichtkonformität"/Erneuerung der Querlenker	1.785	Februar 04
<b>Peugeot</b>	607	1/2001 bis 8. 11. 2001	Batterieminuskabel scheuert an Schläuchen der Klimaanlage/Distanzierung per Klebefilz	5.792	Februar 04
<b>Chevrolet</b>	Corvette	1997 bis 2000	Fehlfunktion der elektronisch gesteuerten Lenkradsperre/Erneuerung der Lenkradsperre	unbekannt	März 04
<b>Volvo</b>	S60	31. 3. bis 12. 10. 2003	unkorrektes Drehmoment einer Schraubverbindung an den unteren Querlenkern/Drehmomentkorrektur	ca. 8.000 (S60, V70, S80)	März 04

<b>Volvo</b>	V70	31. 3. bis 12. 10. 2003	unkorrektes Drehmoment einer Schraubverbindung an den unteren Querlenkern/Drehmomentkorrektur	ca. 8.000 (S60, V70, S80)	März 04
<b>Volvo</b>	S80	31. 3. bis 12. 10. 2003	unkorrektes Drehmoment einer Schraubverbindung an den unteren Querlenkern/Drehmomentkorrektur	ca. 8.000 (S60, V70, S80)	März 04
<b>Jaguar</b>	S-Type	2002 bis 2004	Sechsgang-Automatik kann bei Öldruck unter 4,1 bar oder feststehendem Ventil selbsttätig von Fahrstufe D zu Fahrstufe R wechseln/Neuprogrammierung des Getriebesteuergeräts	insgesamt 4.917	April 04
<b>Jaguar</b>	XJ	2003 bis 2004	Sechsgang-Automatik kann bei Öldruck unter 4,1 bar oder feststehendem Ventil selbsttätig von Fahrstufe D zu Fahrstufe R wechseln/Neuprogrammierung des Getriebesteuergeräts	insgesamt 4.917	April 04
<b>Jaguar</b>	XK	2003 bis 2004	Sechsgang-Automatik kann bei Öldruck unter 4,1 bar oder feststehendem Ventil selbsttätig von Fahrstufe D zu Fahrstufe R wechseln/Neuprogrammierung des Getriebesteuergeräts	insgesamt 4.917	April 04
<b>Land Rover</b>	Defender (mit ABS)	09/1998 bis 12/2003	verlängerter Pedalweg in Verbindung mit nachlassender Bremsleistung oder -ausfall/Erneuerung des ABS-Moduls	insgesamt 14.318 (Defender, Discovery)	April 04
<b>Land Rover</b>	Discovery	09/1998 bis 12/2003	verlängerter Pedalweg in Verbindung mit nachlassender Bremsleistung oder -ausfall/Erneuerung des ABS-Moduls	insgesamt 14.318 (Defender, Discovery)	April 04
<b>Land Rover</b>	Discovery (mit ACE)	12/1999 bis 09/2003	lockerer Anschluss der Pumpe der aktiven Stabilisatorregelung (ACE)/Erneuerung von Banjo-Kupplungen und Dichtscheiben	3.911	April 04
<b>Mazda</b>	RX-8 (mit Schaltgetriebe)	07/2003 bis 08/2003	Risse im Hitzeschutzschild des Getriebschwingungsdämpfers/Erneuerung des Schutzschields	433	April 04

<b>Porsche</b>	Cayenne S und Turbo	10/2002 bis 07/2003	Feder der Fußfeststellbremse kann Kabelstrang beschädigen/Neuverlegung des Kabelstrangs	3.845	April 04
<b>VW</b>	Touareg	Start bis 07/2003	Feder der Fußfeststellbremse kann Kabelstrang beschädigen/Neuverlegung des Kabelstrangs, Fixierung per Manschette	ca. 6.500	April 04
<b>Audi</b>	A4 (Schaltgetriebe)	2002 bis Anfang 2003	undichte Gummitülle am hinteren Ende des Handbrems-Bowdenzugs/Erneuerung von Gummitülle oder Bowdenzug	keine Angabe	Mai 04
<b>Audi</b>	A4	1994 bis 1999	beschädigte Traglenker-Gummibälge an der Vorderachse/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gummibälge	rund 410.000 (A4, A6, A8, Passat)	Mai 04
<b>Audi</b>	A8	1994 bis 1999	beschädigte Traglenker-Gummibälge an der Vorderachse/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gummibälge	rund 410.000 (A4, A6, A8, Passat)	Mai 04
<b>Audi</b>	A6	1997 bis 1999	beschädigte Traglenker-Gummibälge an der Vorderachse/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gummibälge	rund 410.000 (A4, A6, A8, Passat)	Mai 04
<b>Mazda</b>	E2000 2,0 (Typ SR 2, Ottom.)	20. 8. 1999 bis 26. 10. 2001	gealterte oder undichte Hochdruckleitung der Servolenkung/Erneuerung der Hydraulikleitung	950	Mai 04
<b>Renault</b>	Espace III	1. 9. 1996 bis 11. 12. 1998	Korrosion am Seil der Ersatzradwinde/Korrosionsbeseitigung, ggf. Erneuerung des Seils	28.870	Mai 04
<b>Renault</b>	Espace IV	11/2002 bis 2/2004	beschädigter elektrischer Zuheizung/Deaktivierung des Zuheizers durch Neukonfigur. des Klimasteuergeräts, später Erneuerung	ca. 12.900	Mai 04
<b>Volvo</b>	XC 90	ab 1/2003	"Update-Programm": u. a. neue Software für Klima und Navi, Verbesser. an Sitzen, Gurtführungen und Luftaustrittsdüsen	ca. 2.300	Mai 04
<b>VW</b>	Passat	1996 bis 1999	beschädigte Traglenker-Gummibälge an der Vorderachse/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gummibälge	rund 410.000 (A4, A6, A8, Passat)	Mai 04

<b>VW</b>	T5	5/2003 bis 12/2003	lockere Lenkgetriebeverschraubung durch Konservierungswachs/Neuverschraubung mit Unterlegscheiben	ca. 30.000	Mai 04
<b>Mercedes-Benz</b>	E-Klasse (W211)	Limousine ab 3/2002, T-Modell ab 3/2003	zu gering gefüllter Druckspeicher der elektrohydraul. Bremse SBC aufgrund Fehler in der Steuerung der elektr. Hochdruckpumpe, Folge: SBC schaltet in den mech.-hydraul. Notlauf/Diagnose der SBC, ggf. Erneuerung der Hydraulikeinheit	rund 225.000 (E-, SL-Klasse)	Juni 04
<b>Mercedes-Benz</b>	SL (R230)	ab 10/2001	zu gering gefüllter Druckspeicher der elektrohydraul. Bremse SBC aufgrund Fehler in der Steuerung der elektr. Hochdruckpumpe, Folge: SBC schaltet in den mech.-hydraul. Notlauf/Diagnose der SBC, ggf. Erneuerung der Hydraulikeinheit	rund 225.000 (E-, SL-Klasse)	Juni 04
<b>Porsche</b>	Cayenne	1. Oktober 2002 bis 17.12.2003	Verankerungsbolzen der Fond-Gurtschlösser können wandern/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gurtschlösser	6.196	Juni 04
<b>Renault</b>	Scénic II	Produktionsstart bis 26.01.2004	selbstständige Entriegelung des Pedalträgers (ohne Unfall mit Frontalaufprall)/Prüfung, ggf. Erneuerung des Pedalträgers	rund 25.000	Juni 04
<b>Rover</b>	75 (Limousine)	10/1999 bis 2/2002	Einbau zusätzlicher Federteller an den Vorderachs-Federbeinen zur Vermeidung von Reifenflankenschäden bei Federbruch	rund 6.750	Juni 04
<b>VW</b>	Touareg	10/2002 bis 12/2003	Verankerungsbolzen der Fond-Gurtschlösser können wandern/Prüfung, ggf. Erneuerung der Gurtschlösser	rund 12.000	Juni 04
<b>Chrysler</b>	PT Cruiser (mit 2,4-l-Ottomotor und Automatik)	MJ 2001 bis 2005	Hochdruckschlauch der Servolenkung kann mit Getriebeabdeckung in Kontakt kommen und durch Wärmeeinwirkung brüchig werden/Schlaucherneuerung und -neuerlegung	140	Juli 04

<b>Mercedes-Benz</b>	Viano CDI,	11/2003 bis 4/2004	Steuergerät schaltet bei einer bestimmten Motorbetriebssituation die Kraftstoffpumpe ab/Flashen des Steuergeräts	rund 3.000	Juli 04
<b>Mercedes-Benz</b>	Vito CDI	11/2003 bis 4/2004	Steuergerät schaltet bei einer bestimmten Motorbetriebssituation die Kraftstoffpumpe ab/Flashen des Steuergeräts	rund 3.000	Juli 04
<b>Mitsubishi</b>	L200	Ende 1996 bis Ende 2000	bei längerem hartem Einsatz kann der Lenkstockhebel brechen/Prüfung, ggf. Erneuerung des Lenkstockhebels	rund 15.000	Juli 04
<b>Nissan</b>	Almera 2,2 dCi	12.12.2000 bis 16.12.2002	defekter Steuerkettenspanner/Erneuerung des Spanners, der Führungsschiene und einer Verschraubung	479	Juli 04
<b>Nissan</b>	X-Trail 2,2 dCi	9.7.1999 bis 28.2.2001	defekter Steuerkettenspanner/Erneuerung des Spanners, der Führungsschiene und einer Verschraubung	rund 6.800	Juli 04
<b>VW</b>	Passat	8/2003 bis 11/2003	lockere Verschraubung am hinteren rechten Stoßdämpferlager/Fixierung der Verschraubung	k. Angabe	Juli 04
<b>BMW</b>	5er (mit V8- oder V12-Ottom.)	EZ 13. 5. bis 12. 7. 2004	Hardwarefehler im Motorsteuergerät/Erneuerung des Steuergeräts, zuvor Fahrzeug nicht benutzen	rund 1.000	August 04
<b>BMW</b>	6er (mit V8- oder V12-Ottom.)	EZ 13. 5. bis 12. 7. 2004	Hardwarefehler im Motorsteuergerät/Erneuerung des Steuergeräts, zuvor Fahrzeug nicht benutzen	rund 1.000	August 04
<b>BMW</b>	7er (mit V8- oder V12-Ottom.)	EZ 13. 5. bis 12. 7. 2004	Hardwarefehler im Motorsteuergerät/Erneuerung des Steuergeräts, zuvor Fahrzeug nicht benutzen	rund 1.000	August 04
<b>BMW</b>	X5 (mit V8- oder V12-Ottom.)	EZ 13. 5. bis 12. 7. 2004	Hardwarefehler im Motorsteuergerät/Erneuerung des Steuergeräts, zuvor Fahrzeug nicht benutzen	rund 1.000	August 04
<b>Ferrari</b>	360 Modena u. Spider	2003	Hydraulikleitungen zwischen Servopumpe und Lenkgetriebe undicht/Erneuerung der Hydraulikleitungen	keine Angabe	August 04

<b>Ferrari</b>	360 Challenge Stradale	MJ 2004	Hydraulikleitungen zwischen Servopumpe und Lenkgetriebe undicht/Erneuerung der Hydraulikleitungen	keine Angabe	August 04
<b>Kia</b>	Rio	2000 bis 2004	Kraftstoffsystem undicht/Erneuerung des Kraftstoffverteilerrohrs und einer -leitung	rund 23.000	August 04
<b>Lexus</b>	LS 430	29. 7. 2003 bis 1. 1. 2004	abgebrochenes Flanschbündelteil blockiert Parksperre des Automatikgetriebes/Erneuerung des Getriebes	213	August 04
<b>Mazda</b>	6 (mit Ottomotor)	14. 2. 2002 bis 16. 2. 2004	wärmbedingte Verformung des Tanks/Nachrüstung eines Hitzeschilds zwischen Tank und Abgasanlage	rund 36.800	August 04
<b>Mazda</b>	6 (mit Dieselmotor)	5. 8. bis 7. 11. 2003	Ölundichtigkeit zwischen Zylinderkopfhaube und Injektoren/Erneuerung der Dichtung	rund 3.200	August 04
<b>Mazda</b>	MPV (mit Dieselmotor)	29. 8. bis 7. 11. 2003	Ölundichtigkeit zwischen Zylinderkopfhaube und Injektoren/Erneuerung der Dichtung	190	August 04
<b>Mazda</b>	MPV (mit Ottomotor)	4. 3. bis 30. 10. 2003	Lockerung der Riemenscheibe der Servopumpe/Erneuerung einer Befestigungsmutter	173	August 04
<b>Mitsubishi</b>	Lancer Kombi	1992 und 1993	nachlassende Wirkung der Gasdruckdämpfer an der Heckklappe/Erneuerung der Gasdruckdämpfer	rund 4.500	August 04
<b>Peugeot</b>	206 SW	8/2003 bis 2/2004	serienmäßiger Dachspoiler kann sich aus Befestigung lösen/Prüfung, ggf. Befestigung des Spoilers	rund 4.000	August 04
<b>Toyota</b>	Avensis (mit 1,8-Liter-Ottomotor)	15. 1. bis 5. 11. 2003	Verbindung von Lenksäulen-Kreuzgelenk und Lenkgetriebe nicht gesichert/Erneuerung der Lenkung	rund 8.400	August 04
<b>Alfa Romeo</b>	147	10/2000 bis 10/2003	schwergängiges Motorhaubenschloss verhindert korrektes Einrasten/Reinigung und Schmierung	25.065	September 04
<b>Alfa Romeo</b>	156	10/2000 bis 10/2003	schwergängiges Motorhaubenschloss verhindert korrektes Einrasten/Reinigung und Schmierung	26.985	September 04

<b>BMW</b>	X3 3.0d	Januar bis Mitte Juni 2004	Hydraulikschlauch der Servolenkung scheuert am rund 4.600 Keilrippenriemen/Fixierung des Schlauchs		September 04
<b>BMW</b>	X5 3.0i mit Schaltgetriebe	Oktober 2003 bis Anfang April 2004	unter best. Bed. falsche Drosselklappenstellung mit der Folge unkontrollierte Beschleunigung/Aufspielen kompens. Motorsteuerungssoftware	92	September 04
<b>Lancia</b>	Lybra	10/2000 bis 10/2003	schwergängiges Motorhaubenschloss verhindert korrektes Einrasten/Reinigung und Schmierung	4.976	September 04
<b>Peugeot</b>	307	Mitte März bis Anfang Juni 2004	fehlerhafte Verschraubung von Achsschenkel und Traggelenk/Prüfung, ggf. Erneuerung der Verschr.	10.028	September 04
<b>Renault</b>	Mégane Coupé-Cabrio	Produktionsbeginn bis 2. Juni 2004	Hutablage rastet nicht korrekt ein/Dachjustierung und Einsatz geänderter Befestigungsklammern	rund 4.300	September 04
<b>Ford</b>	Mondeo	22. Juni bis 9. Juli 2004	Gierratensensor des ESP defekt/Prüfung der Seriennummer, ggf. Erneuerung des Sensors	1.162	Oktober 04
<b>Honda</b>	Accord (Limousine)	10/2002 bis 6/2004	Kabelsteckverbindung für Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung löst sich bei Bewegung des Heckdeckels/Erneuerung der Steckverbindung	keine Angabe	Oktober 04
<b>Mercedes-Benz</b>	S-Klasse	1998 bis Oktober 2000	Kontaktschwäche der Gebläse regler-Sicherung/Erneuerung von Sicherung und Teilkabelsatz	rund 35.000 (CL-, S-Klasse)	Oktober 04
<b>Mercedes-Benz</b>	CL	1998 bis Oktober 2000	Kontaktschwäche der Gebläse regler-Sicherung/Erneuerung von Sicherung und Teilkabelsatz	rund 35.000 (CL-, S-Klasse)	Oktober 04
<b>Opel</b>	Monterey (mit Dieselmotor)	1992 bis 1998	Zuheizer-Ausfall durch korrodierte Kabelsteckverbindung/Erneuerung der Steckverbindung	rund 3.800	Oktober 04
<b>Suzuki</b>	Grand Vitara V6 2.5, XL-7 V6 2.7	1998 bis 2003	Kraftstoffdruckregler-Ausfall bei tiefen Temperaturen/Prüfung, ggf. Erneuerung des Druckreglers und Neuverlegung der Unterdruckansteuerung	6.082	Oktober 04

<b>Toyota</b>	Avensis	25. Juni bis 7. Juli 2004	Gierratensensor des ESP defekt/Prüfung der Seriennummer, ggf. Erneuerung des Sensors	678	Oktober 04
<b>Volvo</b>	S60	1999 bis 2001	Ansteuerung des Kühlerlüfters defekt/Erneuerung des Steuergeräts, ggf. Motorinstandsetzung	rund 40.000 (S60, S80, V70, XC70)	Oktober 04
<b>Volvo</b>	V70	1999 bis 2001	Ansteuerung des Kühlerlüfters defekt/Erneuerung des Steuergeräts, ggf. Motorinstandsetzung	rund 40.000 (S60, S80, V70, XC70)	Oktober 04
<b>Volvo</b>	S80	1999 bis 2001	Ansteuerung des Kühlerlüfters defekt/Erneuerung des Steuergeräts, ggf. Motorinstandsetzung	rund 40.000 (S60, S80, V70, XC70)	Oktober 04
<b>Volvo</b>	XC70	1999 bis 2001	Ansteuerung des Kühlerlüfters defekt/Erneuerung des Steuergeräts, ggf. Motorinstandsetzung	rund 40.000 (S60, S80, V70, XC70)	Oktober 04
<b>Chrysler</b>	Voyager	1996 bis 2000	Ausfall von Fahrerairbag, Tempomat und Hupe durch Unterbrechung der Kontaktspeule in der Lenksäule/Erneuerung der Kontaktspeule	41.797	November 04
<b>Cadillac</b>	CTS	MJ 2004	Verschraubung unterer Querlenker/Achsschenkel kann sich lösen/Prüfen des Drehmoments und Erneuerung der Mutter oder des Querlenkers	keine Angabe	Dezember 04
<b>Cadillac</b>	XLR	MJ 2004	Verschraubung unterer Querlenker/Achsschenkel kann sich lösen/Prüfen des Drehmoments und Erneuerung der Mutter oder des Querlenkers	keine Angabe	Dezember 04
<b>Chevrolet</b>	Corvette	MJ 2004	Verschraubung unterer Querlenker/Achsschenkel kann sich lösen/Prüfen des Drehmoments und Erneuerung der Mutter oder des Querlenkers	keine Angabe	Dezember 04
<b>Chrysler</b>	Sebring	MJ 2004	vordere Gurte mit zu geringem Drehmoment befestigt/Richtigstellung des Drehmoments	36	Dezember 04

<b>Chrysler</b>	Voyager mit V6-Ottomotor	MJ 2002 bis 2004	Öldruckschwankungen beim Start beschädigen Servolenkungsschlauch/Prüfung, ggf. Erneuerung	1.148	Dezember 04
<b>Kia</b>	Sorento	Mitte 2002	defekte Generator-Riemenscheibe/Erneuerung der Riemenscheibe	rund 8.600	Dezember 04
<b>Kia</b>	Sorento	Mitte Dezember 2003 bis Ende April 2004	Automatikgetriebe mit Fehlfunktion beim Rückwärtsgang/Erneuerung des Automatikgetriebes	rund 850	Dezember 04
<b>Lexus</b>	RX 300	10/2002 bis 7/2004	defekter Bremslichtschalter/Erneuerung des Bremslichtschalters	1.845	Dezember 04
<b>Suzuki</b>	Wagon R+ mit 1,3-l-Ottomotor	alle Fahrzeuge	Gasseilzug kann sich in seiner Hülle verhaken/Erneuerung des Gasseilzugs	13.682	Dezember 04
<b>Toyota</b>	Yaris	22. 12. 1998 bis 30. 6. 2000	Korrosion im Hauptbremszylinder führt zu dessen Undichtheit/Hauptbremszylinder prüfen, ggf. einschließlich Bremskraftverstärker erneuern	insgesamt 43.447 (Yaris, Yaris Verso, Celica)	Dezember 04
<b>Toyota</b>	Yaris Verso	18. 8. 1999 bis 30. 6. 2000	Korrosion im Hauptbremszylinder führt zu dessen Undichtheit/Hauptbremszylinder prüfen, ggf. einschließlich Bremskraftverstärker erneuern	insgesamt 43.447 (Yaris, Yaris Verso, Celica)	Dezember 04
<b>Toyota</b>	Celica	22. 7. 1999 bis 30. 6. 2000	Korrosion im Hauptbremszylinder führt zu dessen Undichtheit/Hauptbremszylinder prüfen, ggf. einschließlich Bremskraftverstärker erneuern	insgesamt 43.447 (Yaris, Yaris Verso, Celica)	Dezember 04
<b>Toyota</b>	Prius	6/2003 bis 6/2004	defekter Bremslichtschalter/Erneuerung des Bremslichtschalters	692	Dezember 04

\* bei gleichzeitigem Rückruf mehrerer Konzernmarken und Modelle ist oftmals die Gesamtzahl aller zurückgerufenen Fahrzeuge angegeben