

Pkw-Serviceaktionen und Rückrufe des Jahres 2005



Marken	Modelle	Produktionszeitraum	Gründe/Maßnahmen	Fahrzeuge (D)	Veröffentlicht im
Alfa Romeo	147 JTD	sämtliche Fahrzeuge	Zuheizer kann überhitzen/Erneuerung eines Widerstands	rund 2.600	Januar 05
Aston Martin	V12 Vanquish	Modelljahre 2004 und 2005	Gaspedal kann sich aus der Befestigung lösen/ Erneuerung von Gaspedal und Befestigung	145	Januar 05
Audi, Seat, Skoda, VW	mit 1,2-, 1,4- o. 1,9-Liter-TDI	März 2004 bis August 2004	Bruch einer Schraube am Deckel der Kraftstoffpumpe/Prüfung, ggf. Erneuerung der Schraube	insgesamt rund 90.000	Januar 05
BMW	5er (E60)	26. Februar 2003 bis 9. Juni 2004	beschädigte Heizungsanlagen in den Wulsten der vord. Sitzlehnen/Erneuerung der Heizungsanlagen	29,250	Januar 05
	7er (E65)			980	
Ford	Maverick mit 3,0-Liter-V6-Ottom.	Modelljahre 2002 bis 2004	Gasbowdenzug-Innenleben löst sich auf/Ersatz durch geänderten Gasbowdenzug	1,481	Januar 05
Mazda	3	Juni 2003 bis März 2004	über Gehäuserisse Wassereintritt in den vorderen Crash-Sensor/Erneuerung des Crash-Sensors	rund 7.000	Januar 05
Nissan	Almera Tino	November 2002 November 2003	bis scharfe Kanten unter den vorderen Sitzkissen/ Neubefestigung der vorderen Sitzkissenbezüge	8,231	Januar 05
Porsche	911 Cabriolet (Modell 993)	11. August 1993 bis 26. Januar 1998	Risse in den Antriebszahnradern der Verdeckverriegelungsmotoren/Ersatz durch geänd. Motoren	6,003	Januar 05
Saab	9-3 Coupé	2000 bis 2002	bei niedrigen Temperaturen und Kurzstreckenbetrieb Gefahr der Motoröl-Verschlämmung/Öl- bis Motorwechsel; achtjährige Garantie für dieses Schadensbild und Kostenerstattung für bereits erfolgte Reparaturen	rund 10.000	Februar 05
	9-3 Cabrio	2000 bis 2003			
	9-5 (alle mit Vierzyl.-Ottom.)	1998 bis 2003			

BMW	3er, 5er, 7er, X3, X5 mit R6-Diesel	Dezember 2004 bis Januar 2005	vorzeitiger Verschleiß der Common-Rail-Hochdruckpumpe (Bosch)/Erneuerung der Hochdruckpumpe	rund 6.000	März 05
Fiat	Ducato	Januar 2002 bis November 2003	Bremsschläuche scheuern an Karosserie/Erneuerung der Bremsschläuche, Einbau zus. Distanzscheiben	rund 42.000	März 05

Audi	Cabriolet mit Xenonscheinwerfern	2003 und 2004	verminderte Lichtleistung durch fehlerhafte Beschichtung der Scheinwerferreflektoren/Erneuerung der Reflektoren	keine Angabe	April 05
Mazda	Tribute	31. Juli 2001 bis 18. Dezember 2003	blockiertes Fahrpedal durch defekten Seilzug/ Erneuerung des Seilzugs	1,204	April 05
Mercedes-Benz	E-Klasse, CLS	Januar 2002 bis Januar 2005	„Optimierung“ des Batteriesteuergeräts (Bordnetzmanager) durch Aufspielen neuer Software	insgesamt ca. 300.000	April 05
	E-Klasse, CLS, SL	Juni 2001 bis März 2005	erhöhter Kolbenverschleiß der SBC-Hochdruckpumpe/ Erneuerung der Pumpe		
	mit V6- und V8-Ottomotor	Juni 2001 bis November 2004	zu geringe Ladespannung durch defekten DLM-Regler/Prüfung, ggf. Erneuerung des Reglers		
Webasto	Nfz-Heizungen DBW 2010, 2012, 2016	November 2002 bis 15. November 2004	Brennerrohr aus Stahlblech der falschen Spezifikation gefertigt/Erneuerung des Brennerrohrs	677 aus einer 15.000er-Serie	April 05
Yamaha	XV 125, XV 250, XVS 650/650A, XVS 1100/1100A	Identifizierung nach Fahrzeug-Ident-Nr.	Befestigung des Beifahrersitzes kann sich lösen/ Erneuerung der Befestigungselemente	keine Angabe	April 05

Fiat	Stilo 1.8, Stilo 2.4	Februar 2001 bis Dezember 2003	zu großes Spiel im Lenkgetriebe/Prüfung, ggf. Erneuerung des Lenkgetriebes	rund 6.700	Mai 05
Opel	Vectra B	-	Schädigung nach Januar 2004 verbauter, fehlerhafter Austausch-Lenkgetriebe (von Delphi) durch schwergängige Spurstangen- köpfe/Prüfung, ggf. Erneuerung der Austausch-Lenkgetriebe	483, davon 187 Kunden freier Werkst.	Mai 05

Smart	Fortwo	1998 bis 2000	erhöhter Verschleiß der Vorderachs-Traggelenke/ Prüfung, ggf. Erneuerung der Traggelenke	rund 58.000	Juni 05
Toyota	Land Cruiser 90 (Modell J90/95)	22. Mai 2001 bis 23. Dezember 2003	erhöhter Verschleiß, Spiel in den unteren Kugel-gelenken der VA/Erneuerung der Kugelgelenke	1,319	Juni 05

Honda	VFR 800, XL 1000 V, CBR 1100 XX, ST 1300, GL 1800	MJ 2002 bis 2004	reduzierte Leistung der Hinterrad-Bremse durch undichtes Steuerventil der CBS-Integralbremse/Erneuerung des Steuerventils	keine Angabe	Juli 05
Nissan	Terrano II	Februar 2002 bis Juli 2004	defekter Motoröldruckschalter/Erneuerung des Motoröldruckschalters	rund 2.600	Juli 05
Renault	Modus	seit Produktionsstart am 5. April 2004	nicht korrekt positionierte Lenksäule/Kontrolle der Lenks., ggf. Erneuerung der Zwischenwelle	20,494	Juli 05
		14. September 2004 bis 24. Oktober 2004	Bruchgefahr der HA-Federn durch Materialver-sprödung/Erneuerung der HA-Federn	3,034	
VW	Touran 2.0 TDI (mit 6-Gang-Schaltgetr.)	MJ 2004 u. 2005	gebrochene Feder am Zweimassen-Schwungrad/ Erneuerung des Zweimassen-Schwungrads	rund 18.000	Juli 05
	T5 California	2004 bis April 2005	Verschraubungen an der Campinggasanlage undicht/Erneuerung der Verschraubungen	rund 2.000	
Yamaha	XVS 650, XVS 1100	Identifizierung nach Fahrzeug-Ident-Nr.	Befestigung des Beifahrersitzes kann sich trotz Erneuerung der Befestigungselemente lösen (vgl. ASP 4/2005)/Einbau verstärkter Bolzen	keine Angabe	Juli 05
Yamaha, MBK	YP 125	Identifizierung nach Fahrzeug-Ident-Nr.	defekter Bremsschlauch der Vorderrad-Bremse/ Einbau eines verbesserten Bremsschlauchs	keine Angabe	Juli 05

Mercedes-Benz	C-, E-, S-Klasse, Vito, Viano (CDI-Modelle)	Dezember 2004 bis Januar 2005	fehlerhafte Common-Rail-Hochdruckpumpe (Nachwehen des Beschichtungsproblems bei Bosch)/Erneuerung der Hochdruckpumpe	rund 10.000	August 05
Peugeot	307	vor Juni 2003	korrosionsbedingter Kurzschluss an der Servo-pumpe/Prüfung, ggf. Erneuerung korr. Teile	rund 65.000	August 05

Toyota	Corolla 2.0 D-4D	April 2003 bis März 2005	überhitzter Unterdruckschlauch reduziert Bremskraftunterstützung/Erneuerung des Schlauchs	6,491	August 05
	Avensis 2.0 D-4D	Feb. 2003 bis Nov. 2004		13,290	

Citroën	C4, C5, Xs. Picasso (mit 1,6-l-Dieselm.)	Juli bis Dezember 2004	Kraftstoffleitung partiell undicht/Erneuerung der gesamten Kraftstoffleitung	794	September 05
	C8	Juni 2002 bis Oktober 2004	Wassereintritt in Airbagsteuergerät und Innenraum durch Verschluss des Kondenswasserablaufs der Klimaanlage/Verbesserung des Ablaufs	insges. 7.188	
	C8 (mit Dieselm. u. 2,2-l-Benziner)	Juni 2002 bis Oktober 2004	untere Motorabdeckung kann sich lösen/Erneuerung von Befestigung und Dichtung		
Fiat	Ulysse	Juni 2002 bis Oktober 2004	Wassereintritt in Airbagsteuergerät und Innenraum durch Verschluss des Kondenswasserablaufs der Klimaanlage/Verbesserung des Ablaufs	insgesamt 3.547	September 05
	Ulysse (mit Dieselmotor)	Juni 2002 bis Oktober 2004	untere Motorabdeckung kann sich lösen/Erneuerung von Befestigung und Dichtung		
Lancia	Phedra	Juni 2002 bis Oktober 2004	Wassereintritt in Airbagsteuergerät und Innenraum durch Verschluss des Kondenswasserablaufs der Klimaanlage/Verbesserung des Ablaufs	insgesamt 965	September 05
	Phedra (mit Dieselmotor)	Juni 2002 bis Oktober 2004	untere Motorabdeckung kann sich lösen/Erneuerung von Befestigung und Dichtung		
Mazda	RX-8	Juli 2003 bis Ende Juni 2005	Verformung von Tank und Kunststoffleitung durch Überhitzung der Abgasanlage/Nachrüstung eines Hitzeschilds, Neuprogramm. der Motorsteuerung	rund 8.000	September 05
		Juli 2003 bis Ende Juni 2005	Bruch der vorderen Querlenker möglich/Prüfung, ggf. Erneuerung der Querlenker	weltweit 170	
Peugeot	807	Juni 2002 bis Oktober 2004	Wassereintritt in Airbagsteuergerät und Innenraum durch Verschluss des Kondenswasserablaufs der Klimaanlage/Verbesserung des Ablaufs	insgesamt 8.613	September 05
	807 (mit Dieselm. u. 2,2-l-Benziner)	Juni 2002 bis Oktober 2004	untere Motorabdeckung kann sich lösen/Erneuerung von Befestigung und Dichtung		
Renault	Clio (slow. Produktion)	Mai 2003 bis Oktober 2004	Kurzschluss im Lenksäulen-Kabelstrang (Hupe)/ Prüfung, ggf. Neuverlegung des Kabelstrangs	rund 19.000	September 05

Chevrolet	Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe	1999 bis 2002	Betriebsbremse kann plötzlich blockieren/ Erneuerung betroffener Teile	inkl. GMC rund 804.000 ¹	Oktober 05
Citroën	Berlingo	Juni 1999 bis Sept. 2003	Korrosion an den vorderen Fahrwerkfedern/ Nachrüstung von Stütz-Federtellern, die bei Federbrüchen Reifenschäden verhindern sollen	rund 59.800	Oktober 05
Fiat	Scudo2 (mit 2,0-l-Dieselm.)	Januar bis Februar 2005	Beschädigung des BKV-Unterdruckschlauchs/ Prüfung, ggf. Erneuerung des Schlauchs 142		Oktober 05
Ford	Focus	Februar 2004 bis März 2005	Kurzschluss im Heckwischermotor durch Wassereintritt/Erneuerung von Dichtring und -tülle	61,438	Oktober 05
	Focus C-Max	April 2003 bis März 2005			
GMC	Sierra, Yukon, Yukon XL	1999 bis 2002	Betriebsbremse kann plötzlich blockieren/ Erneuerung betroffener Teile	inkl. Chevrolet rund 804.000 ¹	Oktober 05
Mercedes-Benz	A-Klasse	April 2002 bis April 2003	vord. Wischer können sich von den Armen lösen/Kontrolle, ggf. Erneuerung der Wischerarme	rund 50.000	Oktober 05
	Vaneo	April 2002 bis März 2003			
Peugeot	Partner	Juni 1999 bis Sept. 2003	Korrosion an den vorderen Fahrwerkfedern/ Nachrüstung von Stütz-Federtellern, die bei Federbrüchen Reifenschäden verhindern sollen	19,879	Oktober 05
Saab	9-3 und 9-5 mit Ottomotoren	Modelljahre 2000 bis 2002	Überhitzung von Einzelzündmodulen/ rund Erneuerung betroffener Zündmodule	15,000	Oktober 05
Suzuki	Wagon R+ 1.0 u. 1.2 (mit Schaltgetriebe)	Modelljahre 1997 bis 2000	Ummantelung des Schaltseilzugs kann brechen/ Einbau eines qualitativ verbesserten Seilzugs	rund 8.000	Oktober 05
1 weltweit; Fahrzeuge als Grauiporte auch in Deutschland					
2 bei den baugleichen Fahrzeugen Peugeot Expert (betroffen: acht) und Citroën Jumpy (betroffen: 41) ist die Aktion abgeschlossen bzw. konnte das Problem vor der Auslieferung behoben werden					

Audi	A6	Februar 2004 bis März 2005	Software-Update für das Airbag-Steuergerät zur Erhöhung der Systemsensibilität (kein Mangel)	rund 40.000	November 05
Citroën	Xsara Picasso	Juli 1999 bis September 2003	Korrosion an den vorderen Fahrwerkfedern/ Nachrüstung von Stütz-Federtellern, die bei Federbrüchen Reifenschäden verhindern sollen	60,715	November 05
Daewoo	Nexia, Espero	1994 bis 1996	vordere Gurtschlösser verriegeln nicht korrekt/ Erneuerung der Gurtschlösser	rund 30.000	November 05
Jeep	Wrangler 4.0	MJ 2005 (ab Nov. 2004)	Automatikgetriebe-Wählhebel lässt sich nicht in Stellung P bringen/Einbau eines Haltewinkelsz	1,344	November 05
	Cherokee 3.7	MJ 2005 (ab Sept. 2004)			
Kia	Sportage	29. März bis 18. Mai 2005	Handbremshebel-Arretierung kann sich lösen/ Einbau eines Hebels mit verbesserter Sperrklinke	955	November 05
Nissan	Almera, Almera Tino, Primera, X-Trail (mit 2,2-Liter-Dieselm.)	Januar 2003 bis September 2005	fehlerhafte Programmierung des Motorsteuergeräts/Erneuerung von Motorsteuergerät und Ladedruck-Sensor (bei jüngeren Fahrzeugen nur Erneuerung des Ladedruck-Sensors)	rund 14.000	November 05
Peugeot	307 (mit ABS, aber ohne ESP)	Februar 2002 bis September 2005	Feuchtigkeitseintritt in die Steckkontakte des ABS-Moduls/Kontrolle, ggf. Erneuerung von ABS-Modul und Steckkontakten	3,250	November 05
Toyota	Prius	August 2003 bis November 2004	Software-Fehler in der Motorsteuerung/ Neuprogrammierung des Steuergeräts	insgesamt 2.154	November 05
		August 2003 bis Januar 2005	Software-Fehler in der Hybrid-Steuerung/ Neuprogrammierung des Steuergeräts		
		August 2003 bis September 2004	Feuchtigkeitseintritt in einen Steckkontakt am Getriebe/Abdichtung des Steckkontakts		
	4Runner	Dez. 1988 bis Nov. 1995	Ermüdungsbruch der Lenkstange bei starker Belastung/Erneuerung der Lenkstange, Achsverm.	12,940	
	Hilux 4WD	April 1988 bis Juni 1996			
1 vgl. Rückrufaktion für Citroën Berlingo vom Oktober 2005					
2 ebenfalls betroffen: grau importierte Dodge Ram (Baujahre 2003 bis 2005) sowie Dodge Magnum und Dakota (MJ 2005)					

Citroën	C2, C3, C3 Pluriel	ab November 2003	Korrosion an den vorderen Fahrwerkfedern/ Nachrüstung von Stütz-Federteller, die bei Federbrücken Reifenschäden verhindern sollen	30,750	Dezember 05
Volvo	S80, XC 90, (mit 2,9-l-R6)	Modelljahre 2005 und 2006	Scheuerstelle am Startkabel/Isolierung und Neuverlegung des Starterkabels	532	Dezember 05